



مقاومة متغيرة 10 كيلو أوم


المقاومة المتغيرة تستخدم للتحكم في فرق الجهد (الفولت) كمقسم جهد ، يمكن استخدامه مع المشاريع الالكترونية المختلفة ، يمكن توصيله مع لوحة التجارب

المواصفات:

- قيمة المقاومة : 10 كيلو اوم
- قطر جسم المقاومة : 16 مم
- زاوية التغير: 300 درجة
- العزم: 0.5 الى 1.25


عرض درجة الحرارة والرطوبة

في هذا المشروع سوف نتعلم كيفية استخدام DHT11 أو جهاز الاستشعار DHT22 مع لوحة الاردوينو لقياس درجة الحرارة و الرطوبة . وسيتم طباعة درجة حرارة الغرفة والرطوبة على شاشة الـ LCD .

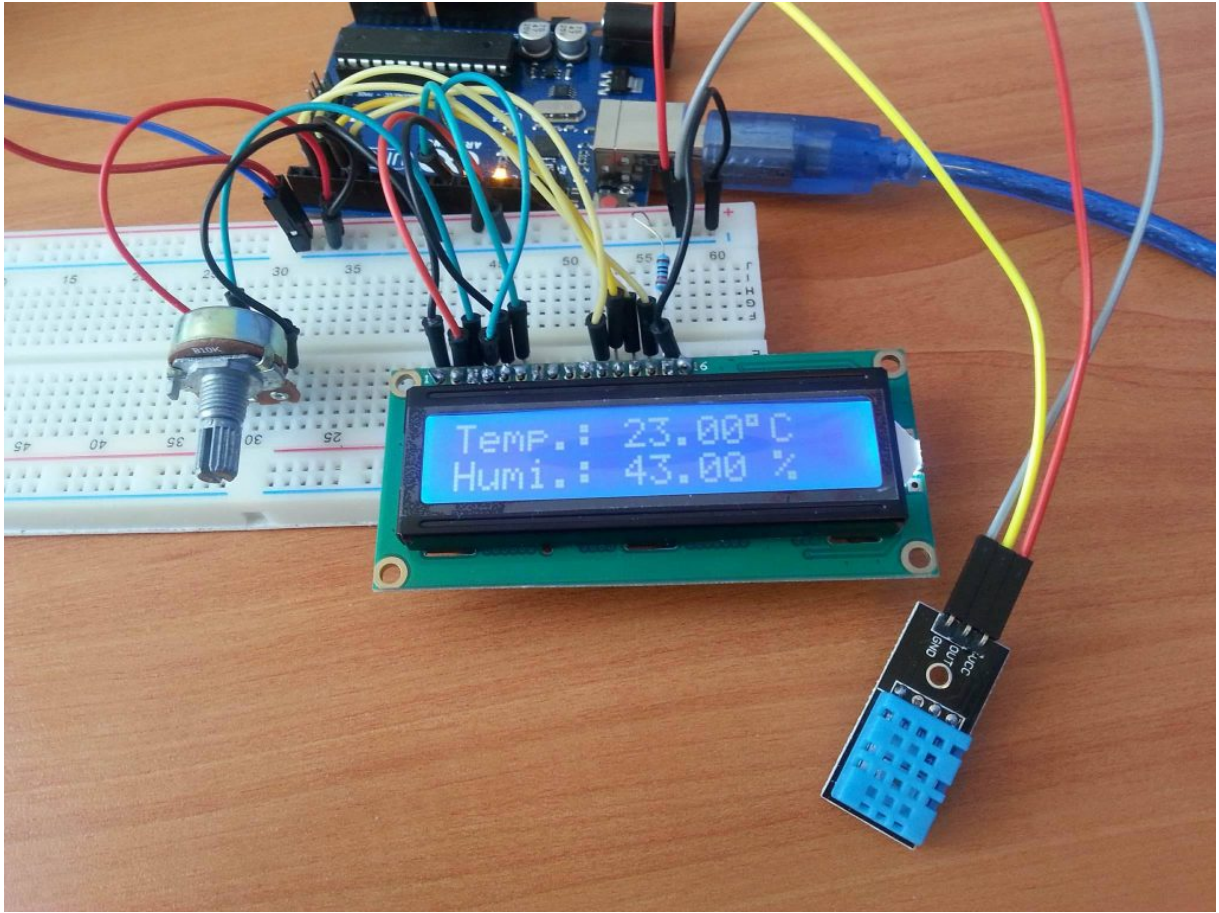

القطع المطلوبة:

الأدوات التي تحتاجها لهذا المشروع :

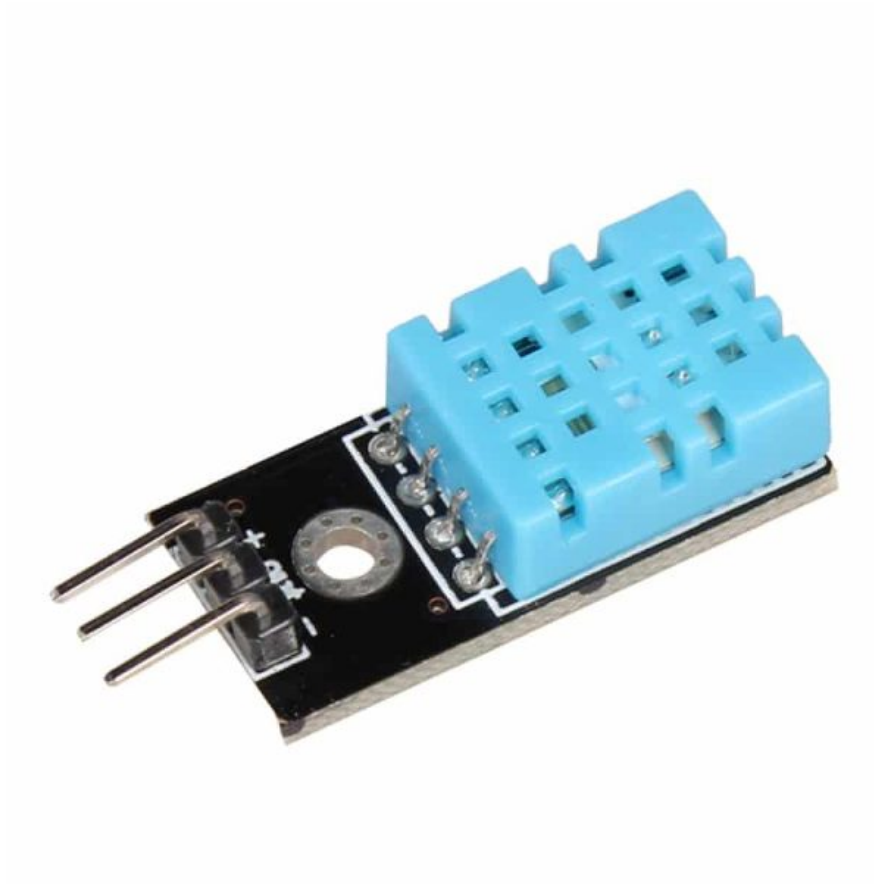


مستشعر درجة الحرارة و الرطوبة DHT11



LCD شاشة


16x2

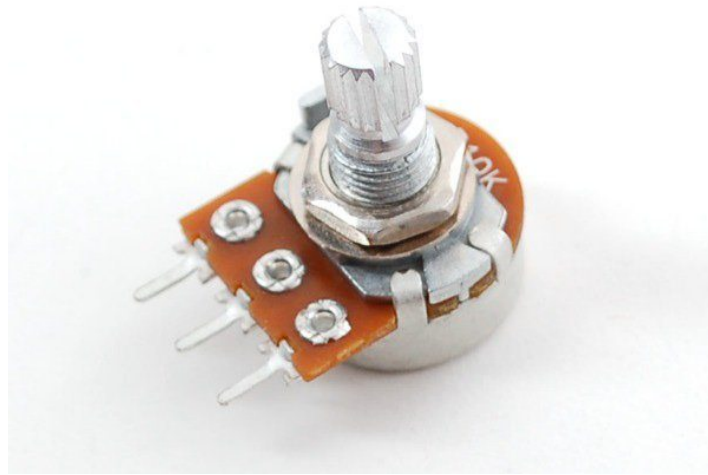


Potentiometer 10K Ω




مقاومة 220 اوم

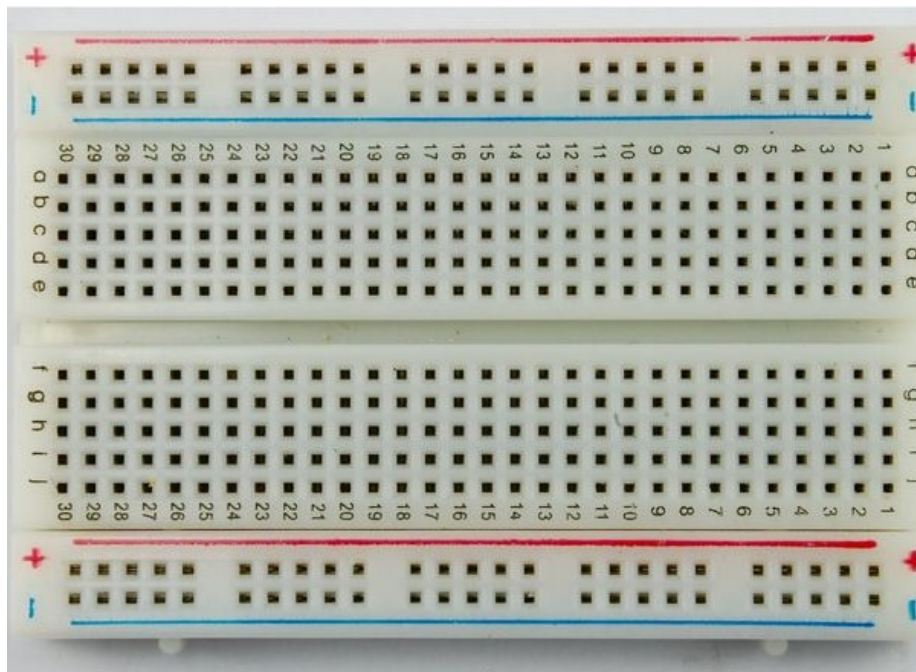

لوح تجارب حجم متوسط (Half size breadboard)

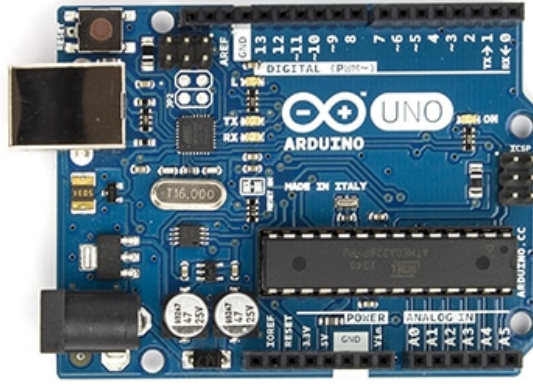

Arduino Uno R3

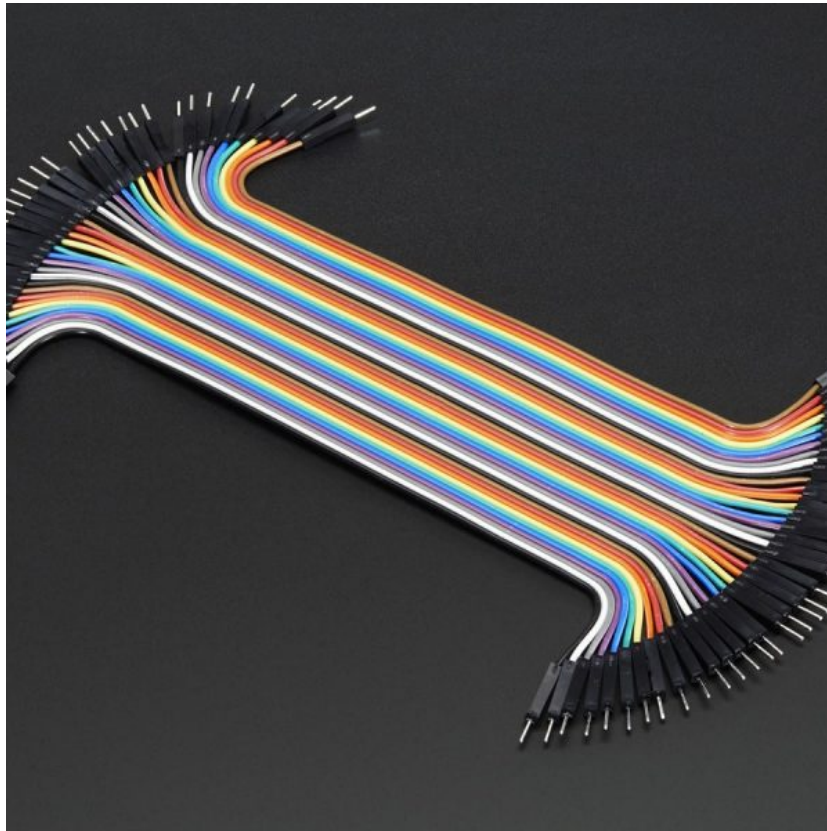

اسلاك توصيل ذكر/ذكر (Jumper Wires Male Male)


حساسات DHT11/DHT22 :

هذه الأجهزة شعبية جدا لهواة الالكترونيات لأنها رخيصة و تقدم أداء رائعة. وفي يلي يتم توضيح المواصفات و الفرق بين هذه الحساسات :


DHT22 هو نسخة أكثر تكلفة لأنها تقدم مواصفات أفضل . مثلا في نطاق قياس درجة الحرارة هو من -40 إلى +125 درجة مئوية مع 0.5 درجة دقة ، في حين DHT11 من 0 إلى 50 درجة مئوية مع 2 درجة دقة. أيضا DHT22 لديه نطاق قياس رطوبة أفضل ، من 0 إلى 100% مع 2-5% من الدقة. في حين DHT11 نطاق الرطوبة من 20 إلى 90% مع 5% من الدقة.

DHT11		DHT22
0-50 °C / ± 2 °C	Temperature Range	-40 - 125 °C / ± 0.5 °C
20-90% / ± 5 %	Humidity Range	0-100% / $\pm 2-5$ %
1Hz (one reading every seconds)	Sampling Range	0.5Hz (one reading every seconds)
15.5mm x 12mm x 5.5mm	Body Size	15.1mm x 25mm x 7.7mm
3-5V	Operating Voltage	3-5V
2.5mA	Max Current During Measuring	2.5mA

هناك مواصفتان في DHT11 هي أفضل من DHT22. وهي معدل أخذ العينات (Sampling Rate) في مستشعر DHT11 هي 1Hz أو قراءة كل ثانية، في حين DHT22 معدل أخذ العينات هي 0.5Hz أو قراءة كل 2 ثانية. كما أن DHT11 أصغر حجماً. جهد التشغيل الكهربائي لكل من أجهزة الاستشعار هي 3-5 فولت ، في حين الحد الأقصى للتيار المستخدم عند القياس هو 2.5mA. هذه الحساسات تتألف من مستشعر الرطوبة ، و NTC مستشعر درجة الحرارة (أو الثرمستور) و IC على الجانب الخلفي للحساس .

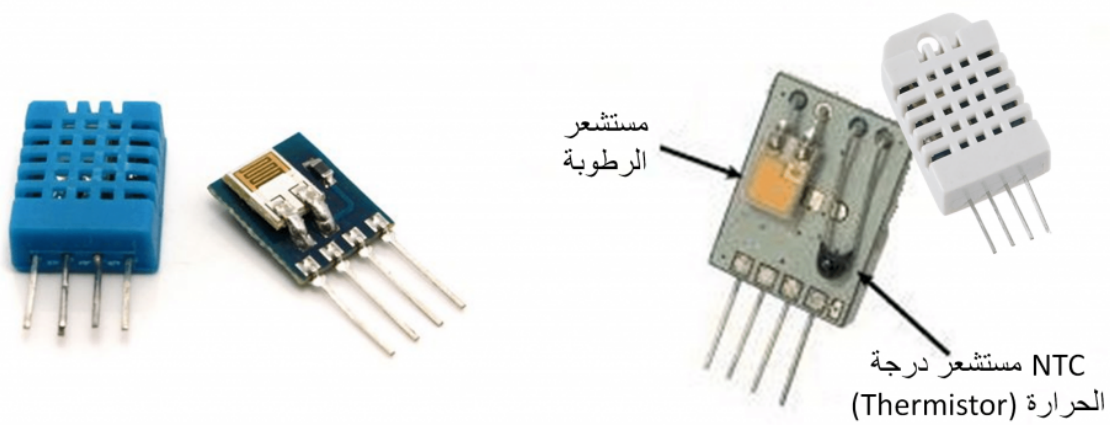


حساسات DHTxx لديها أربعة دبائيس ، VCC ، GND ، دبوس البيانات (Data Pin) ودبوس لا يتم استخدامه. مطلوب Pull-up resistor من 5K إلى 10K أوم للحفاظ على خط البيانات و من أجل تمكين الاتصال بين المستشعر و لوحة الاردوينو. هناك بعض الإصدارات من هذه الحساسات التي تأتي مع لوحة جانبية مدمجة مع pull-up resistor و لديها 3 دبائيس.

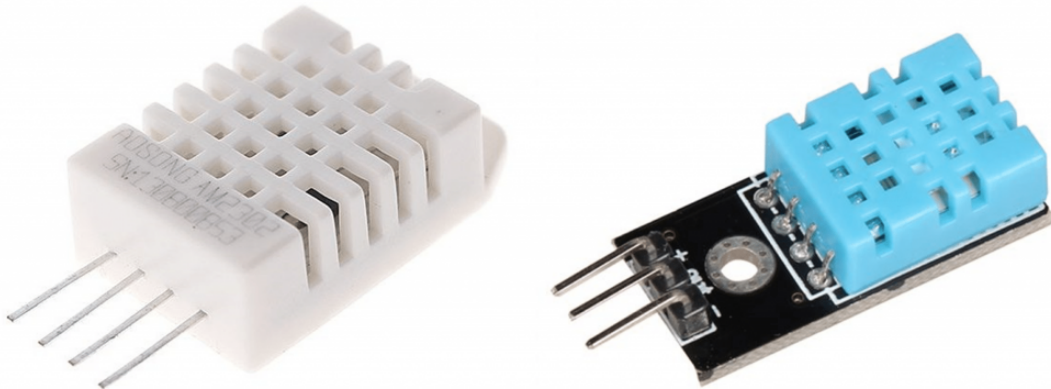


مبدأ عمل DHT11 :

في هذا المشروع سنقوم باستخدام المستشعر DHT11. بعد توصيل المستشعر إلى المتحكم، يقوم المتحكم MCU بإرسال نبضة بدء (Start signal) للحساس لينقله من وضع الاستعداد إلى وضع التشغيل و بعد اكتمال وصول النبضة إلى الحساس و استجابته لهذه النبضة ، يرسل الحساس موجه تضم 40 Bit تضم اشارات الحرارة و الرطوبة الذي يقوم بدوره بمعالجتها و إظهار النتائج .

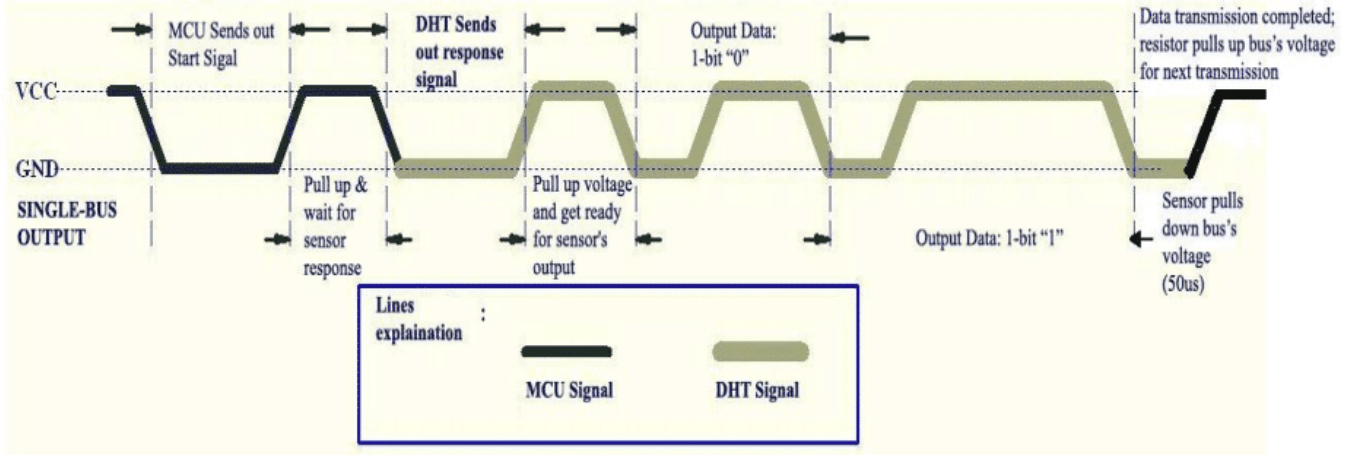


تصميم لوح التجارب

قم بتوصيل الدائرة الكهربائية للمستشعر كما هو موضح بالصورة :

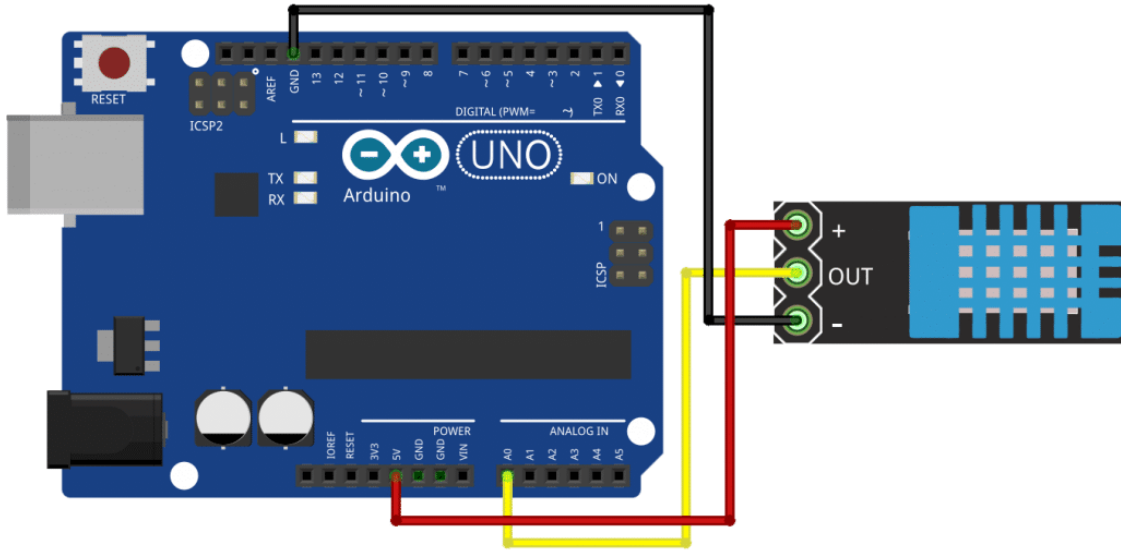

ثم قم بإضافة LCD ويتم توصيلها كما هو موضح بالصورة التالية :

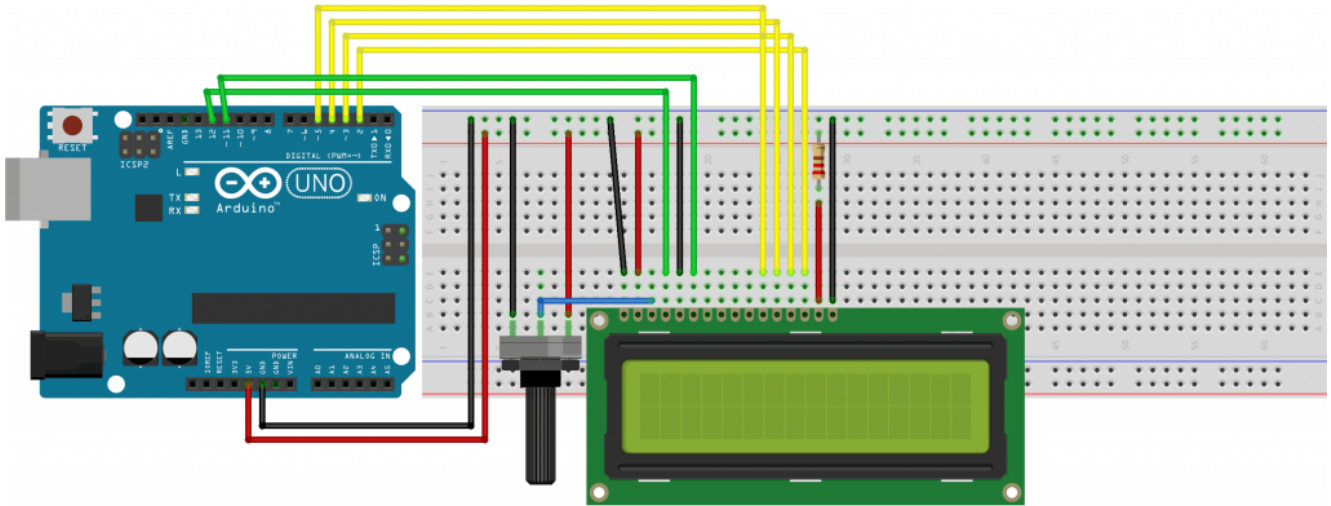

في هذا المشروع سيتم توصيل الشاشة كالتالي :

LCD	Arduino
RS pin	Pin 12
Enable pin	Pin 11
D4 pin	Pin 5
D5 pin	Pin 4
D6 pin	Pin 3
D7 pin	Pin 2

يمكنك العودة إلى [الدرس الثاني عشر](#) للإطلاع على طريقة توصيل باقي المنافذ على شاشة الـ LCD .

الكود البرمجي للأردوينو

أولاً نحن بحاجة إلى تثبيت مكتبة الـ DHT التي يمكنك تنزيلها من هنا أو من الموقع الرسمي أردوينو هنا. ثم يتم تحديد رقم المنفذ لقراءة البيانات من المستشعر.

ثم قم برفع البرنامج التالي على الأردوينو:

```
#include <LiquidCrystal.h> // includes the LiquidCrystal Library
#include <dht.h>
#define dataPin A0
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); // Creates an LCD object. Parameters: (rs,
enable, d4, d5, d6, d7)
dht DHT;
void setup() {
  lcd.begin(16,2); // Initializes the interface to the LCD screen, and specifies the
dimensions (width and height) of the display
}
void loop() {
  int readData = DHT.read11(dataPin);
  float t = DHT.temperature;
  float h = DHT.humidity;
  lcd.setCursor(0,0); // Sets the location at which subsequent text written to the
LCD will be displayed
```



```

lcd.print("Temp.: "); // Prints string "Temp." on the LCD
lcd.print(t); // Prints the temperature value from the sensor
lcd.print((char)223); //degree symbol
lcd.print("C");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Humi.: ");
lcd.print(h);
lcd.print(" %");
delay(2000);
}

```

لمحة عن الكود :

سيتم استخدام الدالة read11() ليتم قراءة البيانات من المستشعر

```
int readData = DHT.read11(dataPin);
```

ثم الحصول على قيم درجة الحرارة و الرطوبة و يتم وضع القيم في متغيرات.

```

float t = DHT.temperature;
float h = DHT.humidity;

```